


Manual stolparmatur

Pole top



För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-12 mm.


Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Gäller armaturer köpta
innan 1 juni 2023

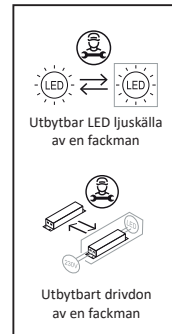

Gäller armaturer köpta
efter 1 juni 2023

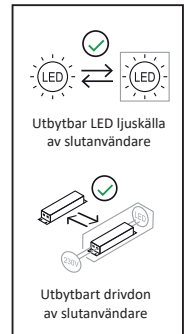

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

